

FICHA TÉCNICA

Purolite™ C1030XG

Poliacrílico Poroso, Resina Catiônica
Fracamente Ácida, Forma de
Hidrogênio

APLICAÇÕES PRINCIPAIS

- Dealcalinização
- Deionização
- Tratamento de Efluentes
- Purificação de soluções orgânicas
- TMAH removal from waste water

EMBALAGEM TÍPICA

- Saco de 1 pé³
- Saco de 25 Litros
- Tambor (Fibra) de 5 pé³
- BIGBAG de 1m³
- BIGBAG de pé³

VANTAGENS

- Excelente resistência ao choque físico e osmótico
- Alta Capacidade Operacional

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS TÍPICAS:

Estrutura Polimérica	poliacrítica ácida com crosslink poroso
Aparência	Esferas
Grupo Funcional	Ácido Carboxílico
Forma Iônica	forma H ⁺
Capacidade Total (min.)	4.3 eq/L (94.0 Kg/ft ³) (forma H ⁺)
Retenção de Umidade	47 - 57 % (forma H ⁺)
Particle Size Range (wet)	500 - 1180 µm
< 500 µm (max.)	1 %
Dilatação reversível, H ⁺ → Na ⁺ (max.)	80 %
Peso Específico	1.14 (forma H ⁺)
Peso de Embarque (aprox.)	720 - 760 g/L (45.0 - 47.5 lb/ft ³)
Limite de Temperatura	120 °C (248.0 °F)

Características Hidráulicas


PERDA DE CARGA

A perda de carga em um leito de resinas de troca iônica depende da distribuição de tamanho de esferas, da altura do leito de resinas e do volume de espaços vazios entre as esferas, assim como também da vazão e a viscosidade da solução afluente.

Fatores que afetam qualquer um desses Parâmetros - presença de material particulado retido no leito, compressão anormal da resina, ou a classificação incompleta de um leito - terão um efeito adverso e resultará em um aumento da perda de carga.

Dependendo da qualidade da água de alimentação, da aplicação e do projeto, as taxas específicas de vazão operacional podem variar entre 10 a 40 BV/h.


PERDA DE CARGA EM UM LEITO DE RESINA

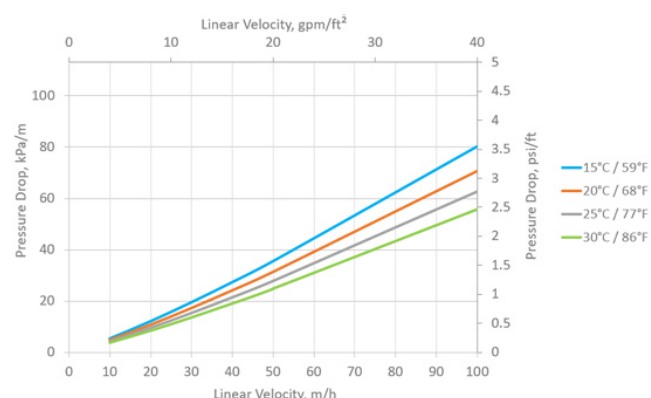

CONTRA LAVAGEM

Durante a contra lavagem ascendente, o leito de resina deve ser expandido entre 50 - 70% em volume por, pelo menos, 10 - 15 minutos. Esta operação removerá particulado e eliminará do leito bolhas e espaços vazios, além de reclassificar as esferas de resina a fim de garantir uma resistência mínima ao fluxo. Quando colocada em serviço pela primeira vez, aproximadamente 30 minutos de contra lavagem é geralmente suficiente para classificar corretamente o leito. Observe que a expansão do leito aumenta com o fluxo e diminui com o acréscimo da temperatura do fluido de alimentação. Cuidados devem ser sempre tomadas para evitar a perda de resina através da parte superior do equipamento, devido à expansão exagerada do leito.

EXPANSÃO NA CONTRA LAVAGEM DO LEITO DE RESINA

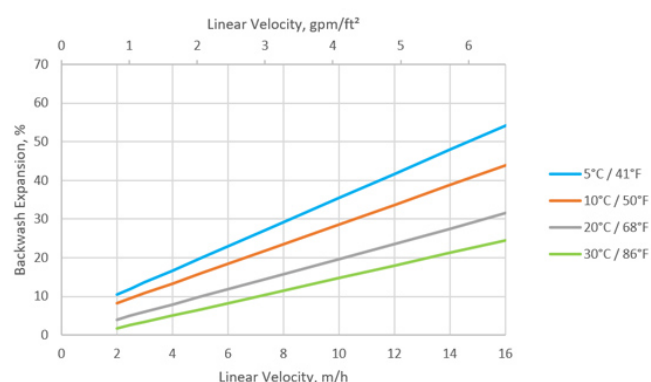

Ecolab is a global developer, manufacturer, and supplier of Purolite™ Resins including ion exchange, catalyst adsorbent and advanced polymers that make the world cleaner and healthier.

www.puoliteresins.com



We're ready to solve your process challenges.

For further information on products and services, visit www.puoliteresins.com or complete a Contact Us form via PuoliteResins.com/contact-us or use the QR code.

Contact Us Form:



The statements, technical information and recommendations contained herein are believed to be accurate as of the date hereof. Since the conditions and methods of use of the product and of the information referred to herein are beyond our control, Purolite expressly disclaims any and all liability as to any results obtained or arising from any use of the product or reliance on such information; NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE GOODS DESCRIBED OR THE INFORMATION PROVIDED HEREIN. The information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable when such product is used in combination with other materials or in any process. Nothing contained herein constitutes a license to practice under any patent and it should not be construed as an inducement to infringe any patent and the user is advised to take appropriate steps to be sure that any proposed use of the product will not result in patent infringement.